



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz
Tel.: 06806/49988-31
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage 3.3

Auftrag-Nr. 18-3754/1

Rückbaudatenblatt - Werkzeugmacherei



Rückbaudaten

**Beschreibung /
Abmessungen**

Werkzeugmacherei, zweigeschossig

Breite: ca. 17 - 32 m

Länge: ca. 31 m

Höhe: ca. 11 m



Rückbaubefunde - Werkzeugmacherei

Allgemeines								
Dach	Flachdach mit Lichtkuppeln							
Ansichten								
Fassaden	2-stöckig, verputzte Gasbetonelemente, Fuge: Fugenmasse P3 - nicht gefährlich, Dämmwolle							
Erdgeschoss								
Halle	Betonboden, durchweg ölfleckig, Kernentnahme K9, K10 , Gasbetonelemente, Stahltragekonstruktion, Innenhöhe 7,50 m, große Fensterflächen, 2 m hoch, Kunststoffenster, Kabelkanal aus Stahl, Stahlrolltor, Dämmtür, 12 Heizkörper an Decke, 64 Neonröhren, Stahlschränke, Verteilerkasten, Kranbahn, öliger Werkstattgeruch, Kanaldeckel, Deckengasbetonelemente mit Armierung							
K9	Betonkern	0,00	31,00	-	Beton	MKW zw. 0-10 cm	MKW 574 mg/kg	LAGA BS Z 2 DepV DK I
K10	Betonkern	0,00	41,00	-	Beton: ölunauffällig zwischen 0 - 36 cm,	MKW	MKW 343 mg/kg	LAGA BS Z 1.2 DepV DK 0
				+	36 - 41 cm: Ölig, dunkelgrau, süßlicher Fremdgeruch	MKW, EOX, LHKW, BTEX	MKW 4.232 mg/kg	gefährlicher Abfall > DK I
Kabine	ca. 5,50 x 5,80 m, Stahlwände, Stahltüren, KMF-Füllung , 3 Heizkörper, Odenwälder Deckenplatten							
Büro in Halle	ca. 3 x 3,80 m, Boden gefliest, Mauerwerk verputzt, beschichtete Holzfensterbank, Kunststoffenster, Odenwälder Deckenplatten mit Dämmwollauflage (10 cm stark) , Möbel							
WC	Fliesen, WC, Urinale, Waschbecken, viele gedämmte Rohre							
Zwischengeschoss	Büro, PVC, geklebt auf Spanplatten, Gipsstrohdecke							



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz
Tel. 06806/49988-31
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage 3.3

Auftrag-Nr. 18-3754/1

Rückbaubefunde - Werkzeugmacherei

Obergeschoss	
Umkleide	PVC (ca. 110 m ²), Fliesen, 1 Dämmtür, 10 Holztüren und -rahmen, Heizkörper, Kunststoffkabelkanal, WC, Zählerkasten, Feuerlöscher, Stahlprofildecke, Lichtkuppeln, Heizkörper, Spinde, Neonröhren
Aufenthaltraum	häftig Teppich, häftig Schwarze Platten, 1 mm, (P9 - asbesthaltig, kohlensteerhaltig, Gefahrstoff) , Kleber, 2,5 cm Estrich, Dachbahn (P10 - kohlensteerhaltig, gefährlicher Abfall) , Schüttung, Kunststofffenster, Blechfensterbänke, Blechlamellendecke mit Dämmwollkissen , Stahlregal, Möbel, Waschbecken, Küche
Sanitär	Fliesen, WC, Waschbecken, Duschen, Heizkörper, Gipslage, Gipsstrohdecke
Büro	2 x PVC auf Betonestrich, Textillamellen, Blechfensterbank, Kunststoffkabelkanal, Sicherungskasten, Möbel, Heizkörper, 2 Dämmtüren, viele Kabel, Odenwälder Deckenplatten , Flachdach, Stahlprofile, Lichtkuppel
Flur	klebrige Fuge zwischen Boden und Wand (P11 - kein Gefahrstoff), umlaufend, beschichtete Holztüren, Blechlamellen mit Dämmwollkissen
Bereich 1	PVC, Fliesen, Holztüren, Heizkörper, Möbel, Odenwälder Deckenplatten
Bereich 2	PVC, Fliesen, Möbel, Heizkörper Stahlrahmen, Dämmtür, Blechlamellen mit Dämmwollkissen



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz
Tel. 06806/49988-31
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage 3.3

Auftrag-Nr. 18-3754/1

Rückbaufractionen - Bliesszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei

Baustoff	Schadstoff- befund	m³ Festmeter geschätzt	t (ca. Angaben)	Abfallschlüssel / Hinweise
mineralische Rückbaufraction				
Gebäudesubstanz: verputzte Gasbetonelemente, Strohgipsdecken, Gipslagen, Fliesen	-	180	390	17 01 07 Vorabestufung (ohne Deklaration): Einschätzung: ≤ DK I Hinweis: Gipsanteile können höhere Einstufungen verursachen
Achtung: Styropor hinter Fugenmaterial im Fassadenbereich				
Fuge P3	PCB < 0,10 mg/kg			keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Fuge P11	PAK 15,9 mg/kg PCB 0,30 mg/kg			
Bodenplatte Beton, K9	MKW 574 mg/kg	210	525	17 01 01 LAGA Bauschutt Z 2 DepV DK I
Bodenplatte Beton, verunreinigt Bereich um 10 , 36 - 41 cm	MKW 4.232 mg/kg	29	73	17 01 06 gefährlicher Abfall > DK I TRGS 524 separat rückbauen und zur Beprobung zwischenlagern
asbesthaltige Baustoffe				
schwarze Platten P9	enthalten Chrysotil-Asbest	ca. 70 m ² / 1,75 m ³	4	17 06 05 TRGS 519 gefährlicher Abfall / Gefahrstoff (vor Abbruch separat aufnehmen und entsorgen)



Rückbaufraktionen - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei


Baustoff	Schadstoffbefund	m ³ Festmeter geschätzt	t (ca. Angaben)	Abfallschlüssel / Hinweise
PAK-haltige Baustoffe				
Dachbahn im Flachdachaufbau	mutmaßlich pechhaltig	10	5	17 03 03 gefährlicher Abfall TRGS 524 / TRGS 551 (vor Abbruch separat aufnehmen und entsorgen)
schwarze Platten P9 Bodenbelag	PAK 3.260 mg/kg			17 03 03 gefährlicher Abfall > DK II TRGS 524 / TRGS 551 (vor Abbruch separat aufnehmen und entsorgen)
Dachbahn P10 im Bodenaufbau	PAK 15.430 mg/kg			17 03 03 gefährlicher Abfall > DK II TRGS 524 / TRGS 551 (vor Abbruch separat aufnehmen und entsorgen)
KMF-Materialien				
Dämmwolle in Kabine, örtlich hinter Odenwälder Deckenplatten, hinter Blechlamellendecken	mutmaßlich KMF-haltig	25	3,75	17 06 03 TRGS 521 gefährlicher Abfall / Gefahrstoff (vor Abbruch separat aufnehmen und entsorgen)
Odenwälder Deckenplatten	mutmaßlich KMF-haltig	120 m ²	0,5	
Styropor und ähnliche Baustoffe				
Styropor mutmaßlich im Flachdachaufbau, in Fassaden hinter Fugenmaterial	mutmaßlich HBCD-haltig	40	1	17 06 04 (Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt) kein gefährlicher Abfall, separat rückbauen und separat entsorgen




Rückbaufraktionen - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei

Baustoff	Schadstoffbefund	m³ Festmeter geschätzt	t (ca. Angaben)	Abfallschlüssel / Hinweise
Sonstiges				
Holzbaustoffe Spanplatten, Holztüren, Holzrahmen				17 02 04 (Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) (Einstufung vorab fachgerechter Sortierungen) Altholzkategorie AIV (gefährlicher Abfall)
Stahl- und Blechprodukte Stahltragekonstruktion, Heizkörper, Stahlschränke, Kranbahn				17 04 02 Aluminium 17 04 04 Zinkmetalle 17 04 05 Eisen, Stahl 17 04 07 gem. Metalle
Elektrokabel				17 04 11 (Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen)
gemischte Bau- und Abbruchabfälle				17 09 03 gefährlicher Abfall bzw. 17 09 04
Altelektrogeräte Verteilerkasten, Kranbahn				20 01 35 gefährlicher Abfall bzw. 20 01 36
Brandschutztüren (Dämmtüren)	enthalten üblicherweise KMF und/oder Asbest			Entsorgung als verunreinigter Altschrott (17 04 09) gefährlicher Abfall
Sperrmüll / gemischter Siedlungsabfall	-			20 03 07 (Sperrmüll) 20 03 01 (gemischte Siedlungsabfälle)
Leuchtstoffröhren				20 01 02
Feuerlöscher				16 05 04 16 05 07 gefährlicher Abfall

Fotos - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei - Skizze Erdgeschoss

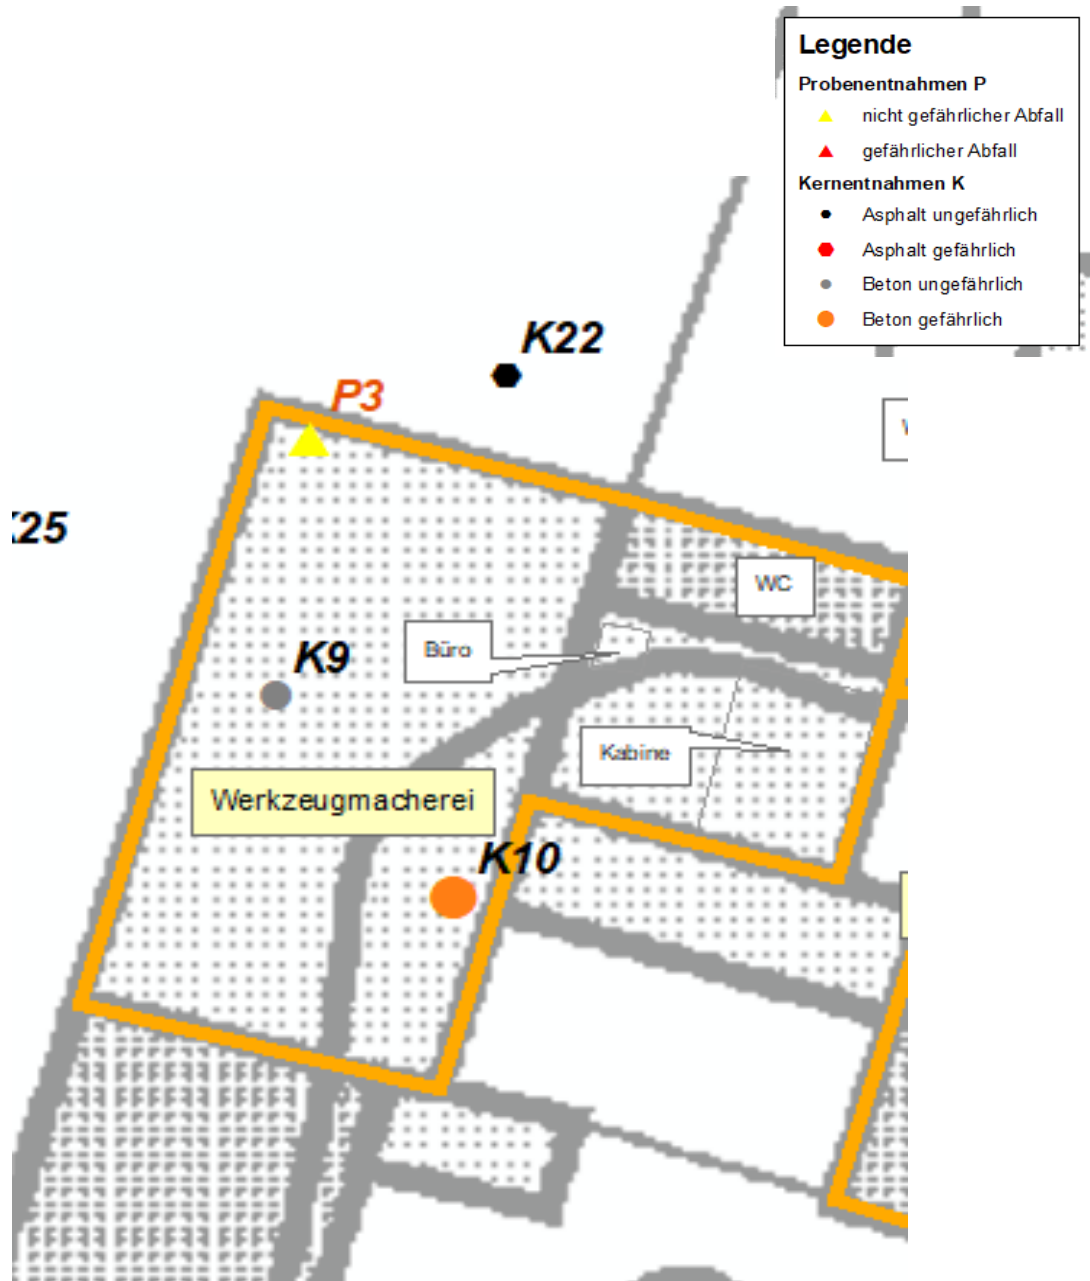

Fotos - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei - Skizze Obergeschoss

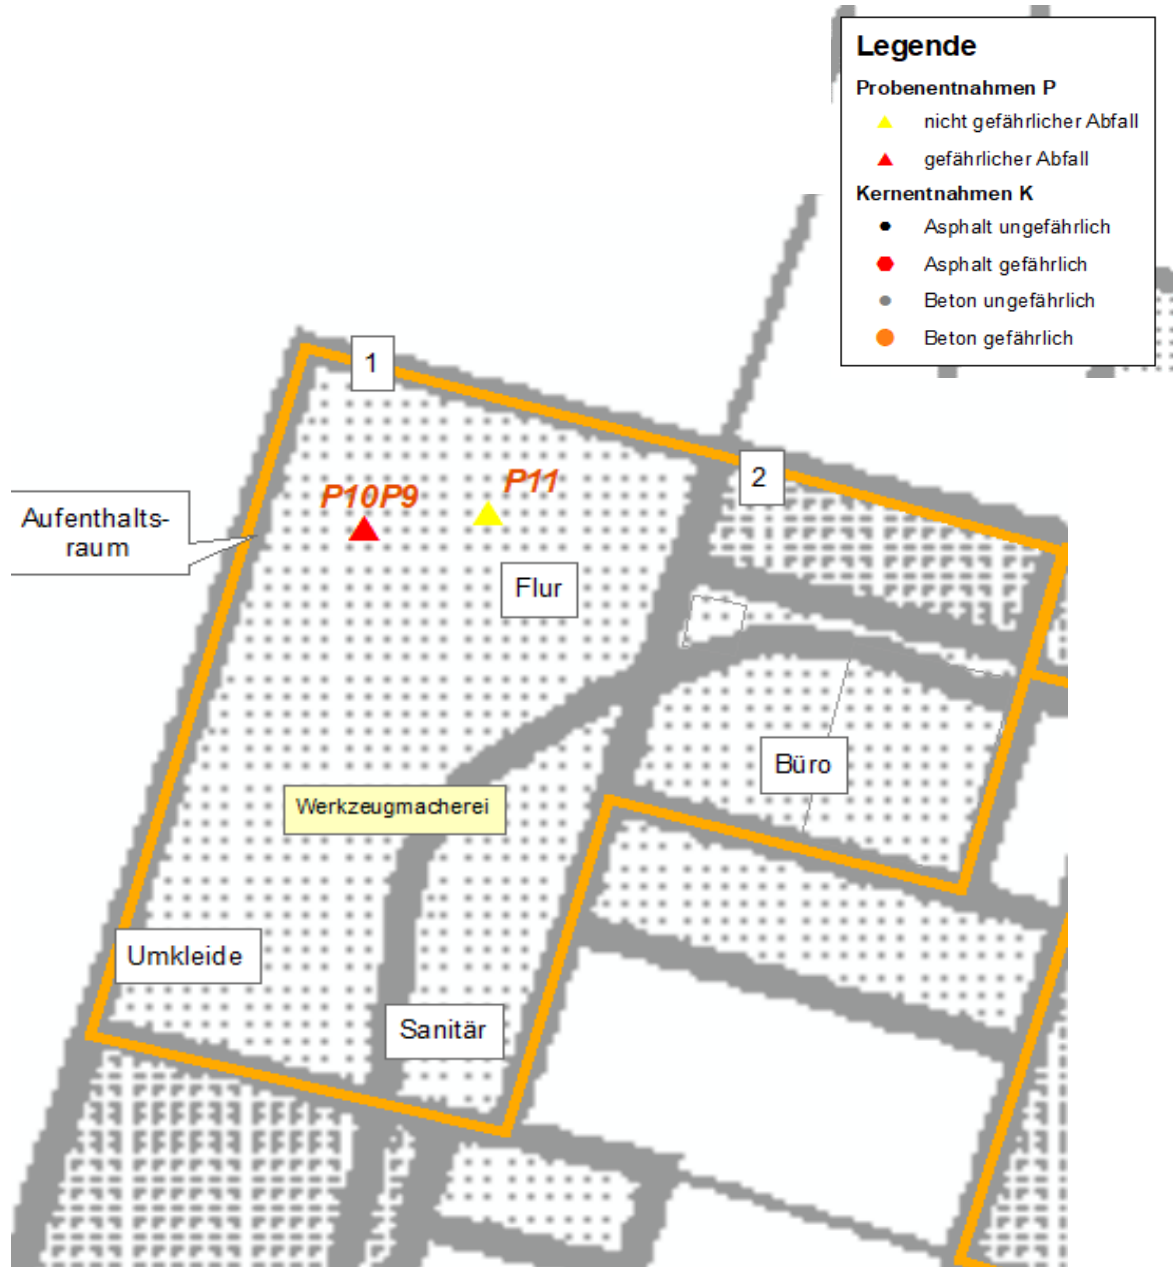

Fotos - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei



Fotos - Blieszentrum (ehem. SGGT-Areal) - Werkzeugmacherei

